



# LC1E..

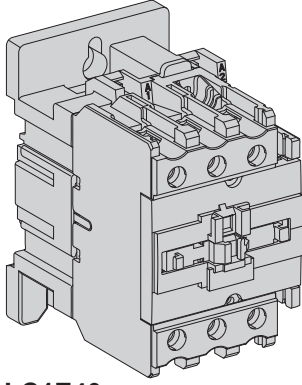

**LC1E40  
LC1E50  
LC1E65**

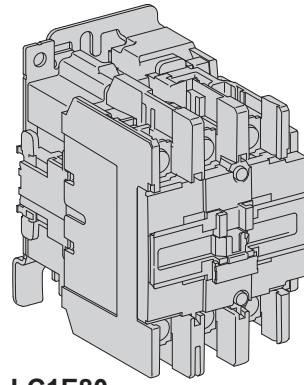

**LC1E80  
LC1E95**


For Motor Starting Use Schneider Electric Overload Relay Series LR E.

**A** mm

	LC1E40/50/65		LC1E80/95	
mm	3P	4P	3P	4P
a	75	85	85	95
b	127	127	127	127
c	115	110/125	124	120/135
d	147	143	153	160
e	165	165	171	172

**B**

**C**

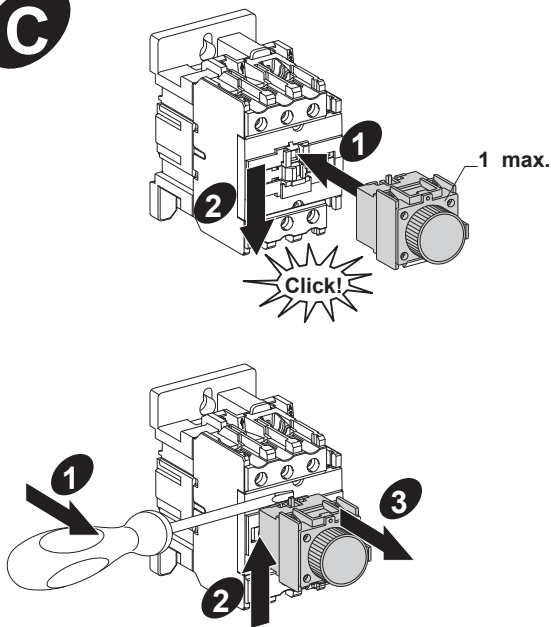

	<b>LAEN11</b>	53/NO 54 — 61/NC 62	1 NO + 1 NC
	<b>LAEN20</b>	53/NO 54 — 63/NO 64	2 NO
	<b>LAEN02</b>	51/NC 52 — 61/NC 62	2 NC
	<b>LAEN22</b>	53/NO 54 — 51/NC 62 — 71/NC 72 — 83/NO 84	2 NO + 2 NC
	<b>LAETSD</b>	55/NC 56 — 67/NO 68	On-delay 1 NO + 1 NC 1...30 s

**⚠ ⚠ DANGER / ОПАСНО / 危險 / PELIGRO / PERIGO**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**  
Disconnect all power before servicing equipment.  
**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**


**ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ !**  
Перед обслуживанием или ремонтом убедитесь, что питание отключено.  
**Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.**

电击、爆炸或电弧闪光危险  
在此电力设备上工作时，请先切断所有电源  
不遵循上述说明将导致人员伤亡。

**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO**  
Desconecte toda alimentación del producto antes de manipular.  
**Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.**


**RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO OU EXPLOSIÃO OU DE ARCO ELÉCTRICO**  
Desconecte todas as alimentações antes de manipular o produto.  
**A não realização destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.**

**D**

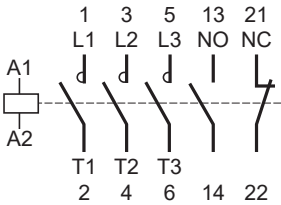

	mm	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	N.m			
LC1E40 LC1E50 LC1E60	18	2.5...25	2.5...16 + 2.5...16	2.5...25	2.5...10 + 2.5...10	5	PH 2		
LC1E80 LC1E95	16	4...50	4...25 + 4...25	4...50	4...16 + 4...16	12		4 mm	
	10	1...4	1...4 + 1...4	1...2.5	1...2.5 + 1...2.5	1.2	PH 2		

**i**

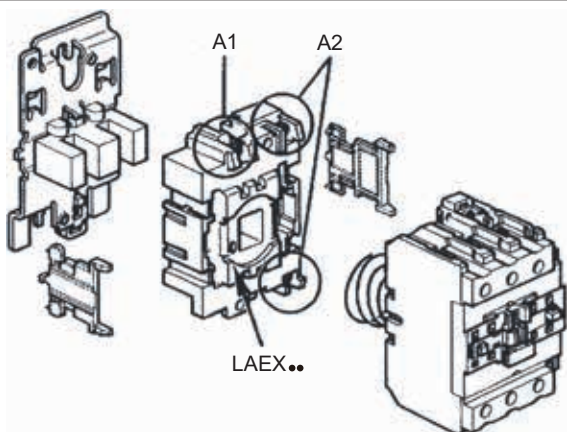

- ~ LAEX3. LC1E40...65
- ~ LAEX4. LC1E80...95

